



# INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU UKRYTEGO "WU1R E8" ELECTRO WALA


"WU1R E8" ELECTRO WALA HIDDEN HINGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
*"WU1R E8" ELECTRO WALA VERDECKTE SCHARNIERE  
MONTAGEANLEITUNG*

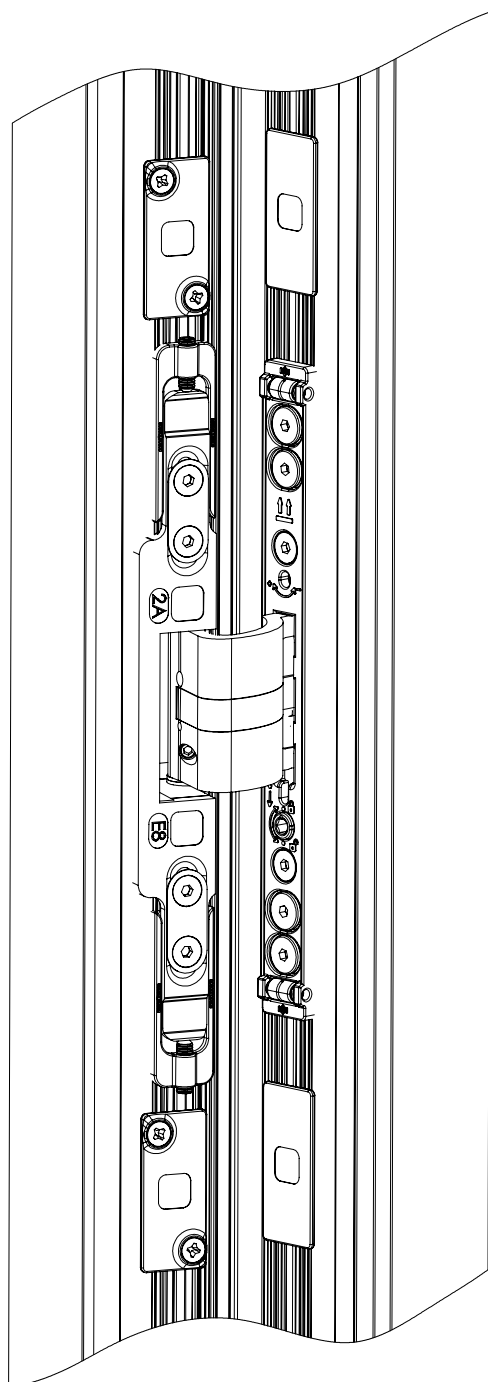

**MONTAŻ W OŚCIEŻNICY:**  
**INSTALLATION IN THE DOOR FRAME:**  
**MONTAGE IM TÜRRAHMEN:**

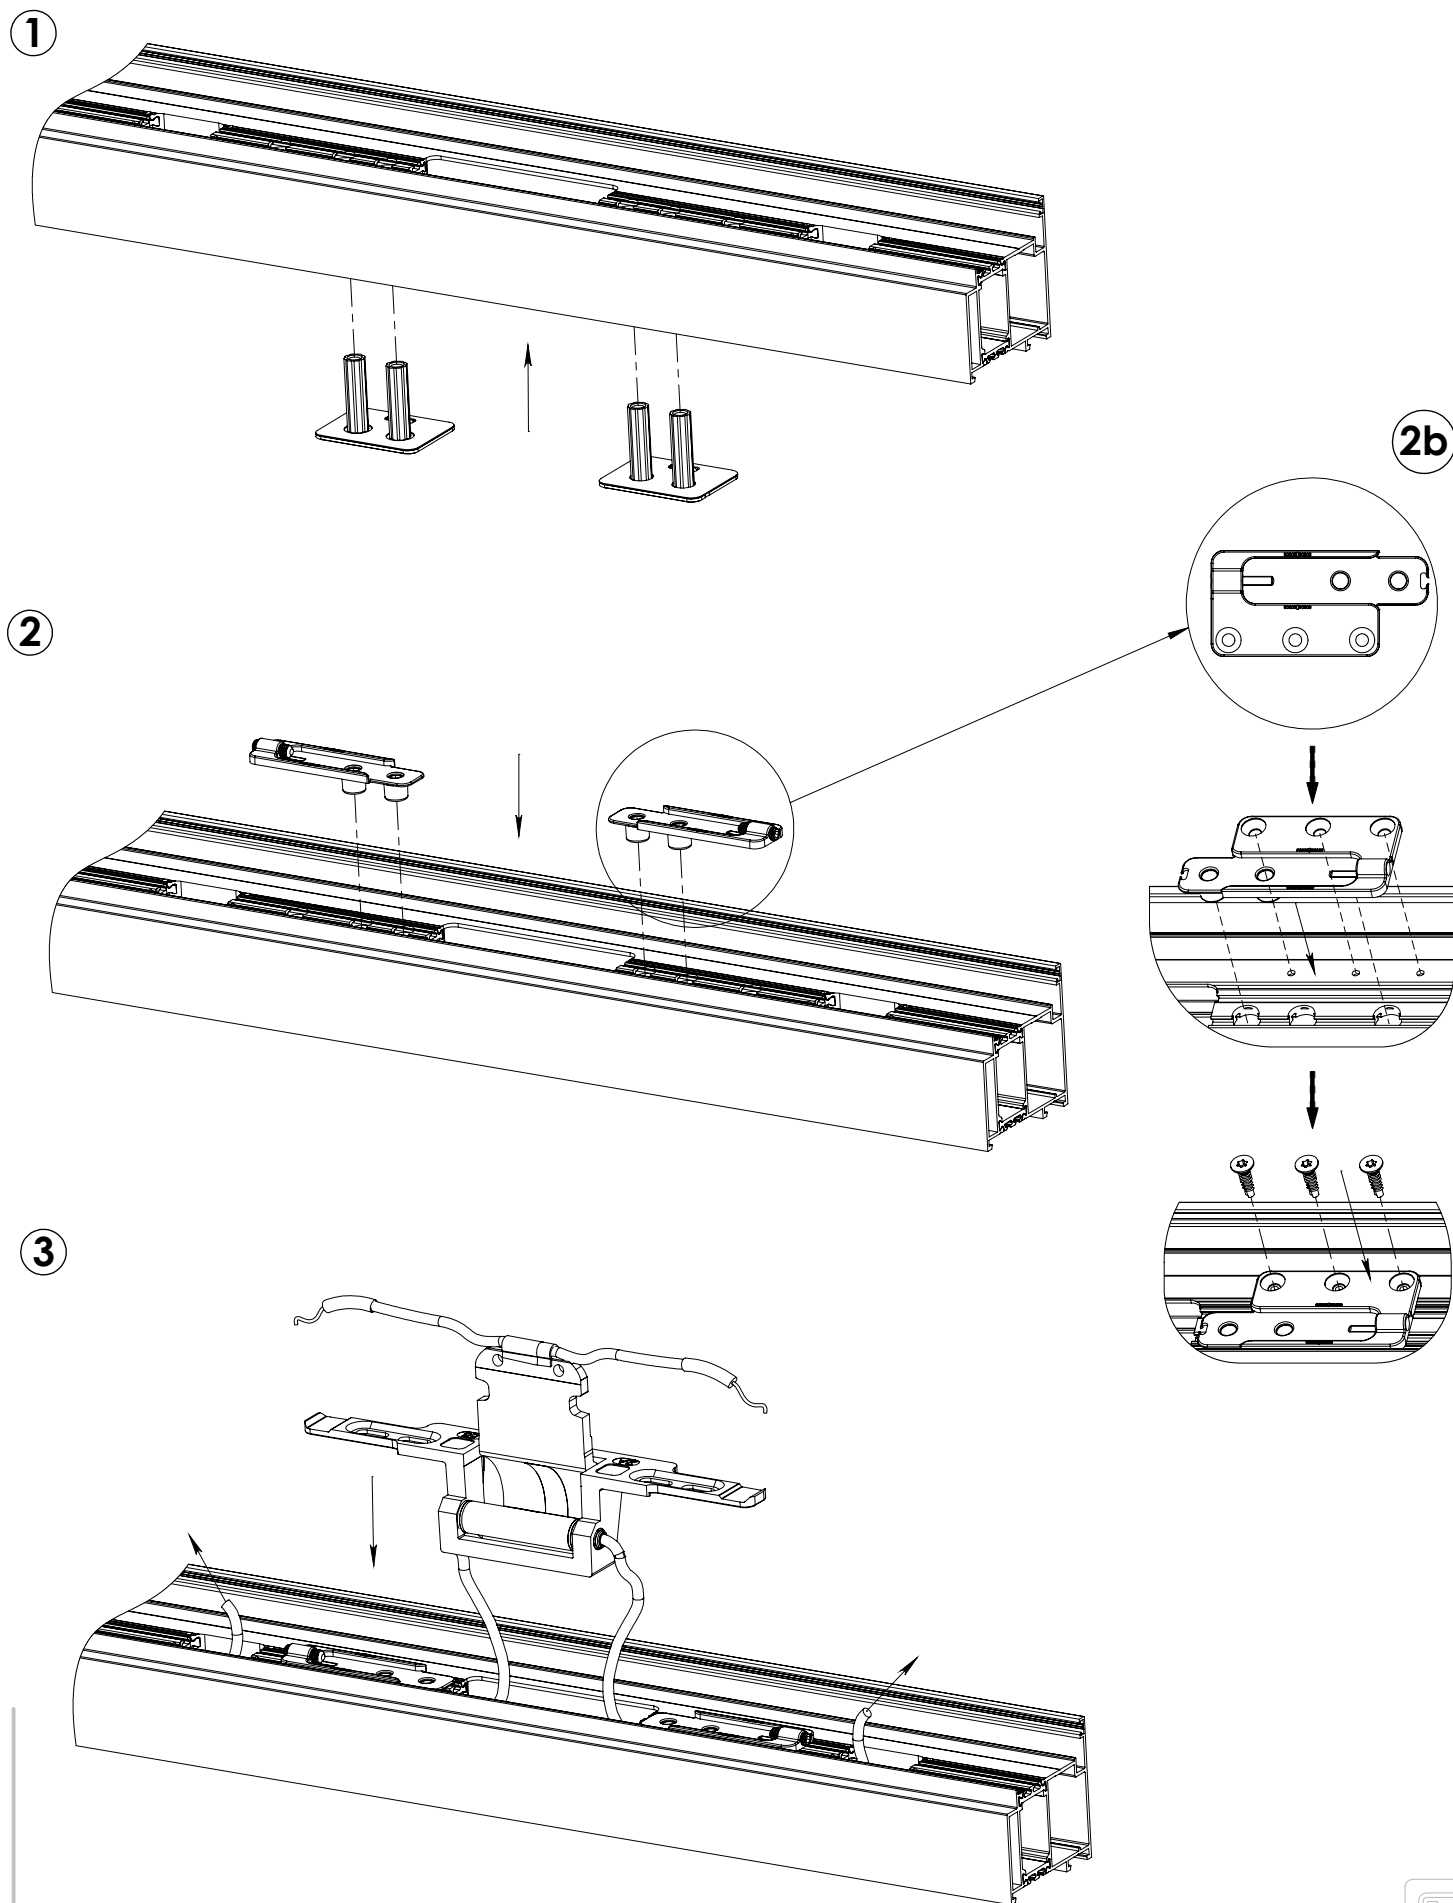



4

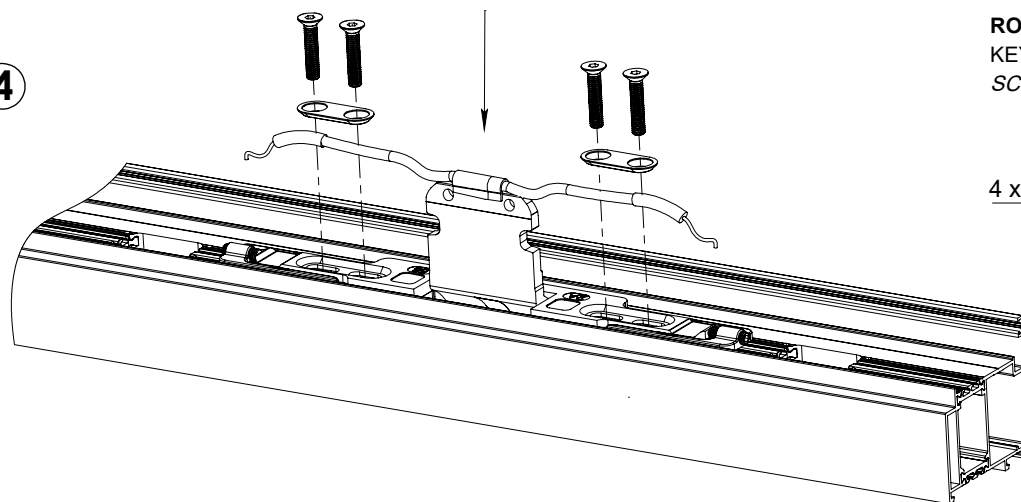

**RODZAJ KLUCZA I SIŁA PRZYKRĘCANIA**  
KEY TYPE AND THE TORQUE  
**SCHLÜSSEL TYP UND ANZUGSDREHMOMENT**


4 x M6 imbus 4: 4-6Nm

**Pozycja "0" regulacji**  
The "0" position of the adjustment  
*„0“-Stellung der Verstellung*

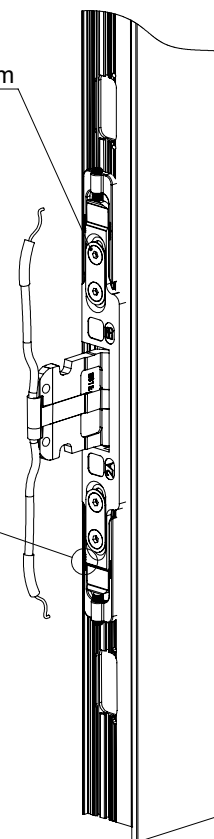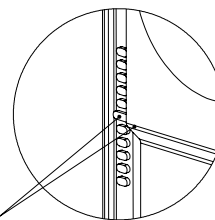


5\*

**POŁĄCZYĆ PRZEWODY**  
CONNECT THE WIRES  
**KABEL VERBINDEN**

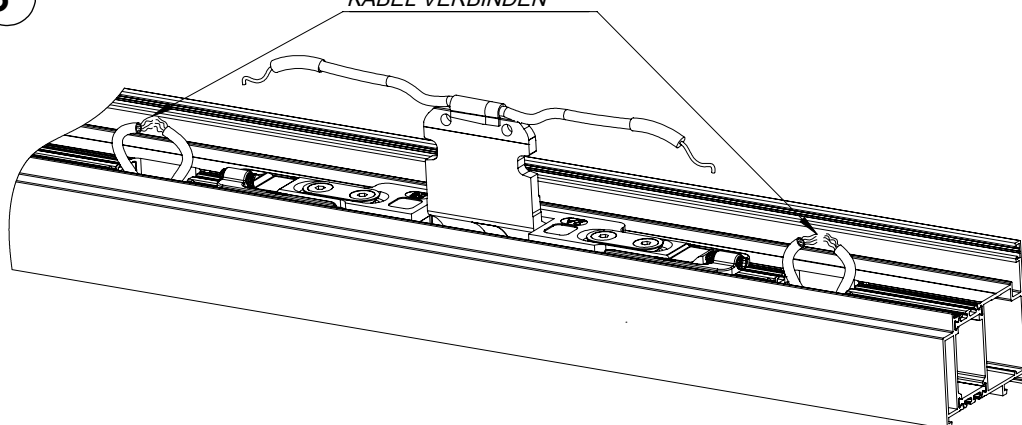

6

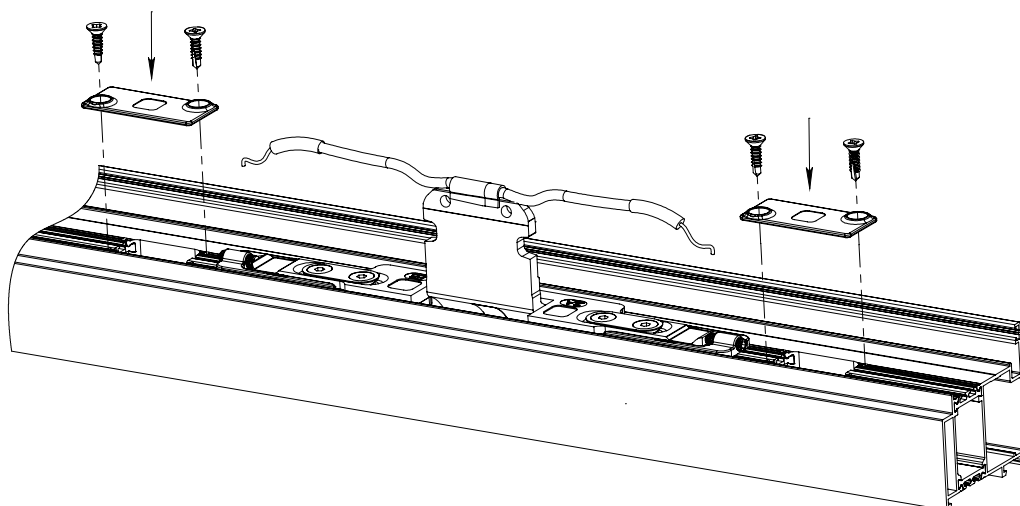

\* **Przed połączeniem przewodów sprawdź dodatkowe informacje - str. 7/7.**

Before connecting the wires check additional info - p. 7/7.

Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Kabel die zusätzlichen Informationen - S. 7/7.




# MONTAŻ W SKRZYDLE DRZWIOWYM: INSTALLATION IN A DOOR LEAF: EINBAU IN EIN TÜRBLATT:

**UWAGA: W skrzydle drzwiowym obróbkę należy wykonać na 46 mm.**

**ATTENTION:** In the door leaf, the machining should be done at 46 mm.


**AHTUNG:** An der Türflügel sollte die Bearbeitung auf 46 mm ausgeführt werden.

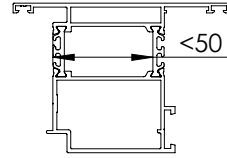

**W przypadku, gdy zaznaczona głębokość jest mniejsza niż 50 mm, obróbkę w profilu należy wykonać na wylot (aby móc wygodnie przeprowadzić kable).**

**If the marked depth is less than 50 mm, the profile should be processed through (to allow for convenient cable routing).**


**Beträgt die markierte Tiefe weniger als 50 mm, sollte das Profil durchgefräst werden (um eine bequeme Kabelführung zu ermöglichen).**

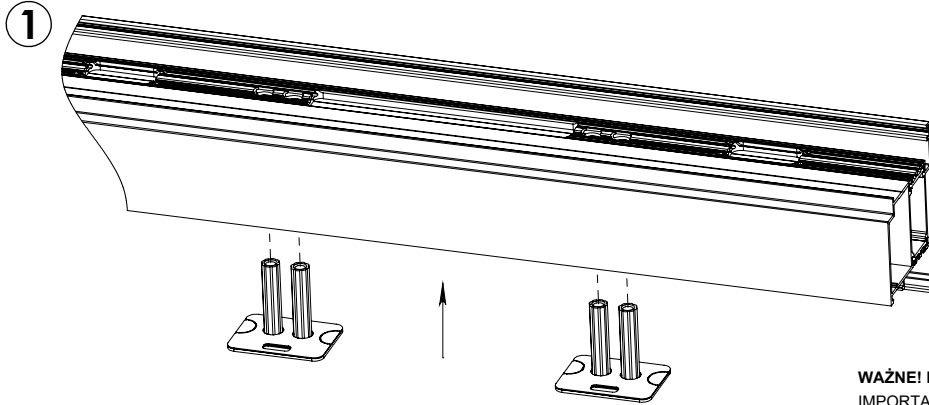

**WAŻNE!** Pozycja śrub dociskowych

**IMPORTANT!** Set screw position


**WICHTIG!** Passen Sie die Position der Schraube an

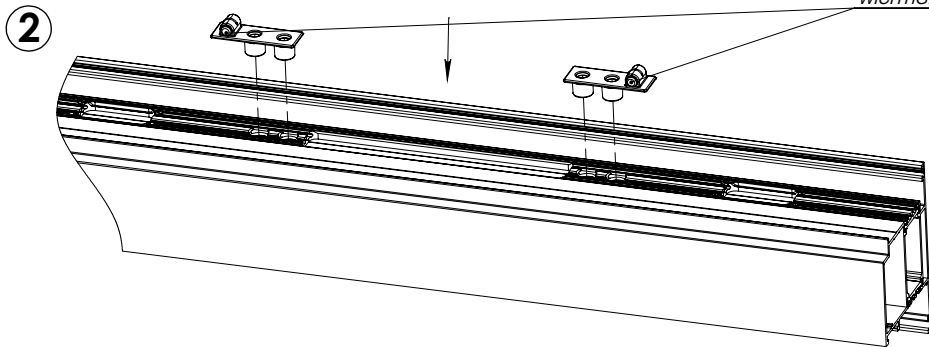

## RODZAJ KLUCZA I SIŁA PRZYKRĘCANIA


KEY TYPE AND THE TORQUE

SCHLÜSSEL TYP UND ANZUGSDREHMOMENT

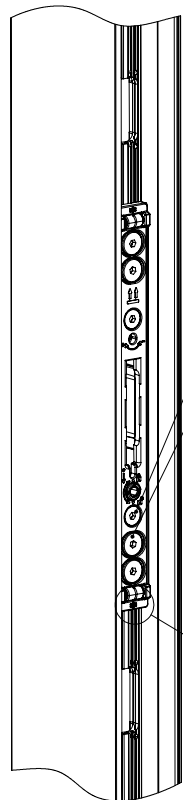


2 x M6 imbus 4: 4-6Nm

4 x M6 imbus 4: 4-6Nm

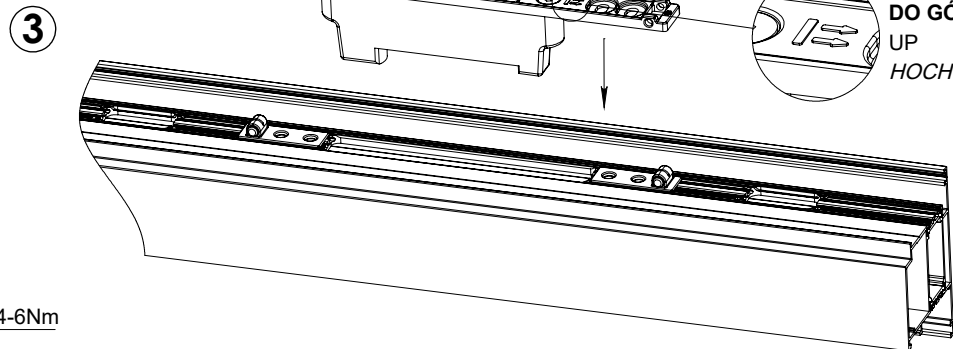

**DO GÓRY  
UP  
HOCH**

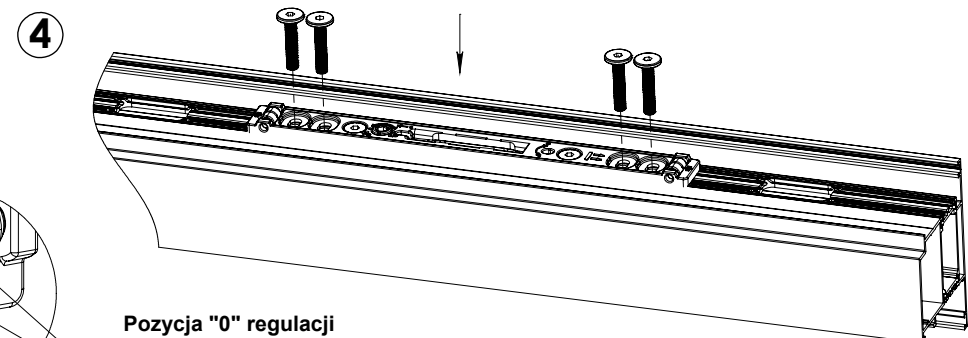

**Pozycja "0" regulacji**


The "0" position of the adjustment

„0“-Stellung der Verstellung




**MONTAŻ KOŃCOWY SKRZYDŁA Z OŚCIEZNICĄ:**  
**FINAL ASSEMBLY OF THE LEAF WITH THE FRAME:**  
**ENDMONTAGE DES FLÜGELS MIT DEM RAHMEN:**

1

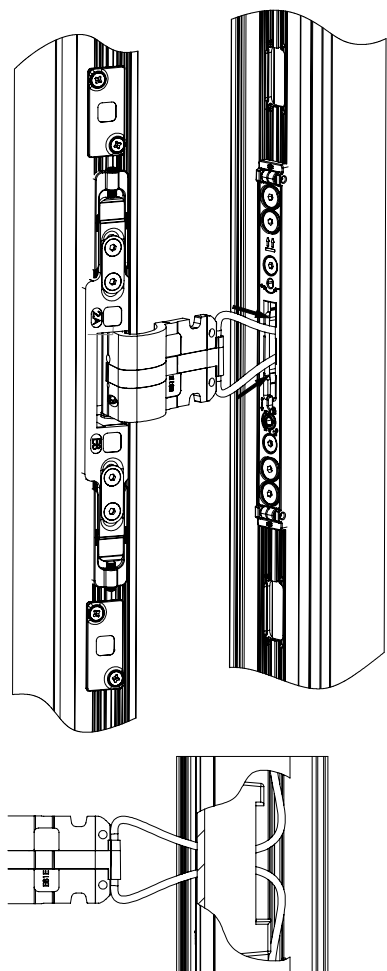

2

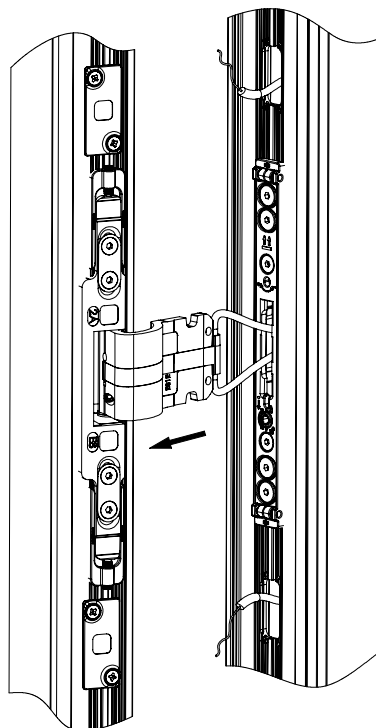


CLICK

**Równocześnie zakładać skrzydło drzwiowe i przeciągać przewód przez otwory rewizyjne.**

At the same time, install the door leaf and pull the cable through the inspection openings.

*Gleichzeitig die Türflügel einbauen und das Kabel durch die Inspektionsöffnungen ziehen.*

3

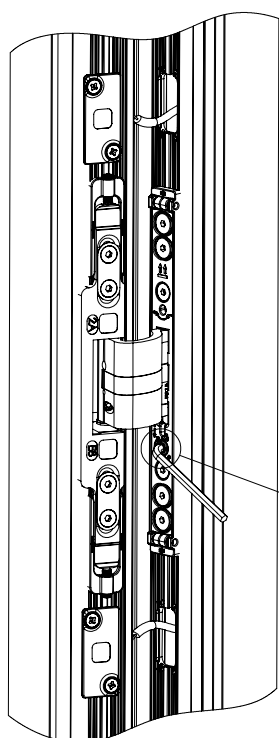


**ZABLOKUJ**  
BLOCK  
SPERREN

**Specialny imbus**  
Special allen wrench  
Spezielles Inbusschlüssel

**UWAGA:** Należy użyć krótszego imbusa, aby nie porysować profilu.  
**ATTENTION:** You should use shorter Allen wrench to avoid scratching profile.  
**AHTUNG:** Es sollte ein kürzerer Innensechskantschlüssel verwendet werden, um das Profil nicht zu zerkratzen.

4

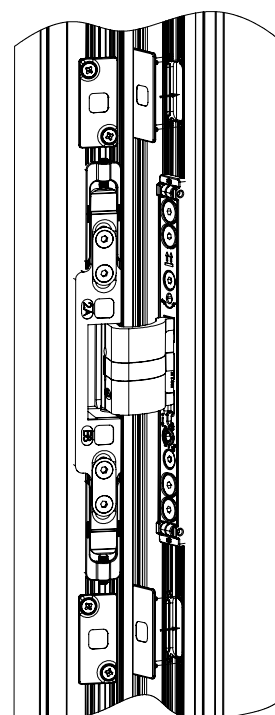


**Połączyć kable i założyć maskownice.**  
 Connect the cables and install the cover.  
*Kabel verbinden und Abdeckungen anbringen.*




**INSTRUKCJA DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO ZAWIASU UKRYTEGO "WU1R E" ELECTRO**  
**INSTRUCTIONS FOR DISASSEMBLING THE DOOR LEAF HIDDEN HINGE "WU1R E" ELECTRO**  
**ANLEITUNG ZUR DEMONTAGE DES TÜRBLATTS VERDECKTES SCHARNIER „WU1R E“ ELECTRO**


1

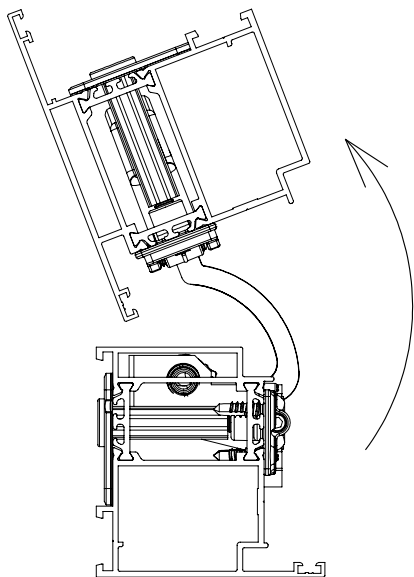

2

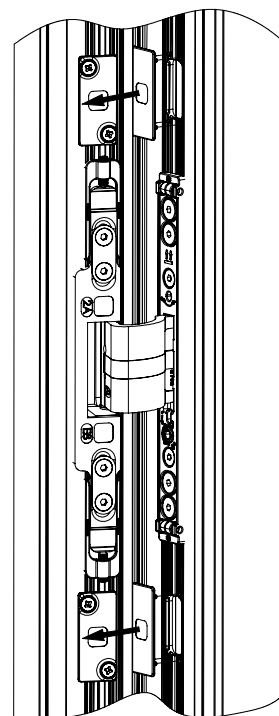


**ODBLOKUJ**  
UNLOCK  
ENTSPERREN

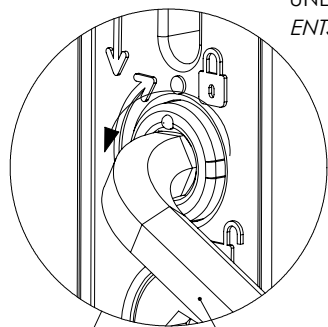


**Specialny imbus**  
*Special imbus*  
*Spezielles imbus*

**Zdjąć maskownicę i rozłączyć kable.**  
Remove the cover and disconnect the cables.  
*Die Verkleidung entfernen und die Kabel trennen.*

3

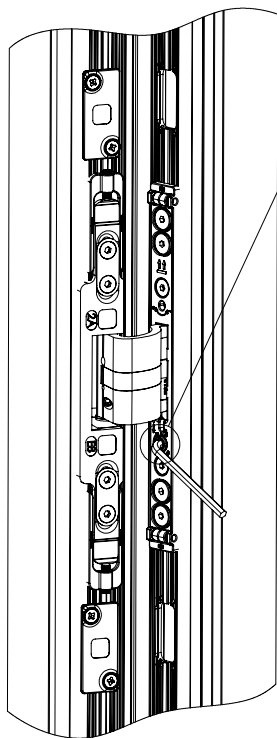


4

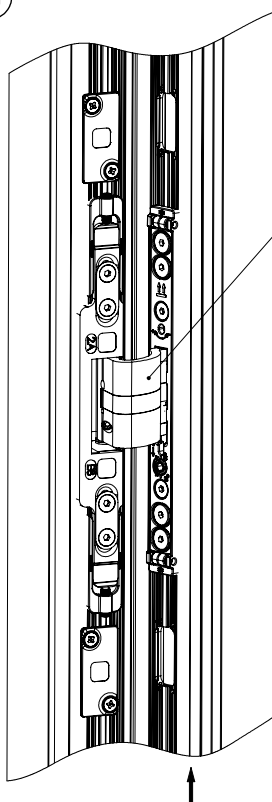

**UNIEŚ I WYSUŃ**  
LIFT AND REMOVE  
HEBEN UND ENTFERNEN


5

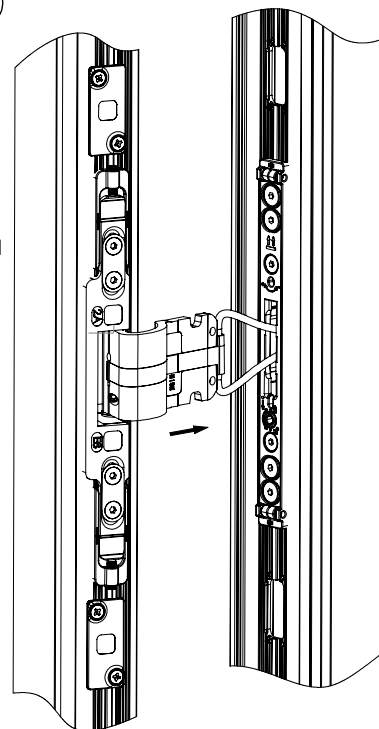

## DODATKOWE INFORMACJE

ADDITIONAL INFO


WEITERE INFORMATIONEN

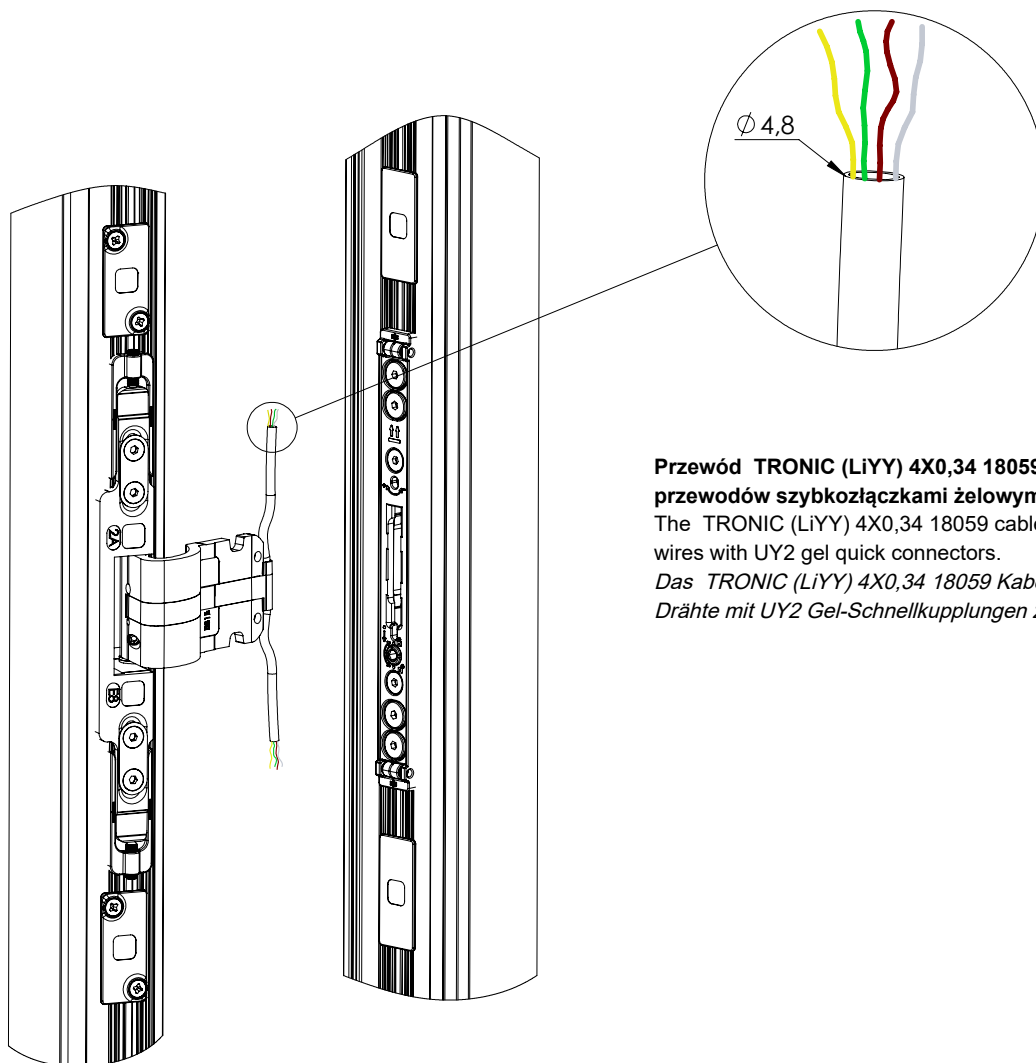

**Przewód TRONIC (LiYY) 4X0,34 18059, sugerujemy połączenie przewodów szybkozłączkami żelowymi UY2.**

The TRONIC (LiYY) 4X0,34 18059 cable, we suggest connecting the wires with UY2 gel quick connectors.

Das TRONIC (LiYY) 4X0,34 18059 Kabel, wir empfehlen, die verbindend Drähte mit UY2 Gel-Schnellkupplungen zu verbinden.

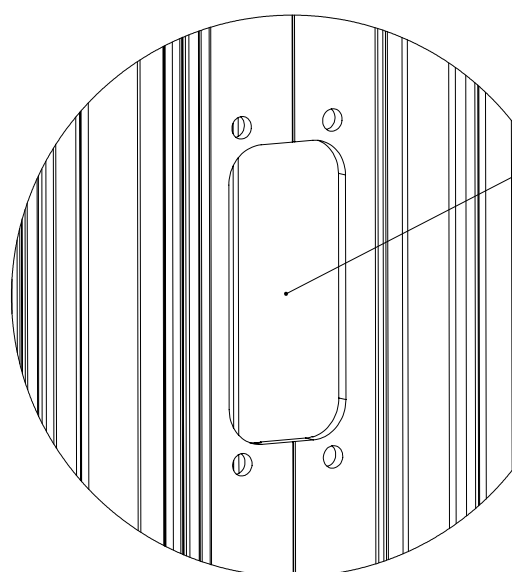

**OTWÓR REWIZYJNY | INSPECTION HOLE | INSPEKTIONSBOHRUNG**

**Otwór rewizyjny służący do połączenia przewodów.**

Inspection hole for connecting wires.

Inspektionsbohrung für Anschlussdrähte.