



INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU UKRYTEGO "WU1R E" ELECTRO WALA

"WU1R E" ELECTRO WALA HIDDEN HINGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
*"WU1R E" ELECTRO WALA VERDECKTE SCHARNIERE
MONTAGEANLEITUNG*

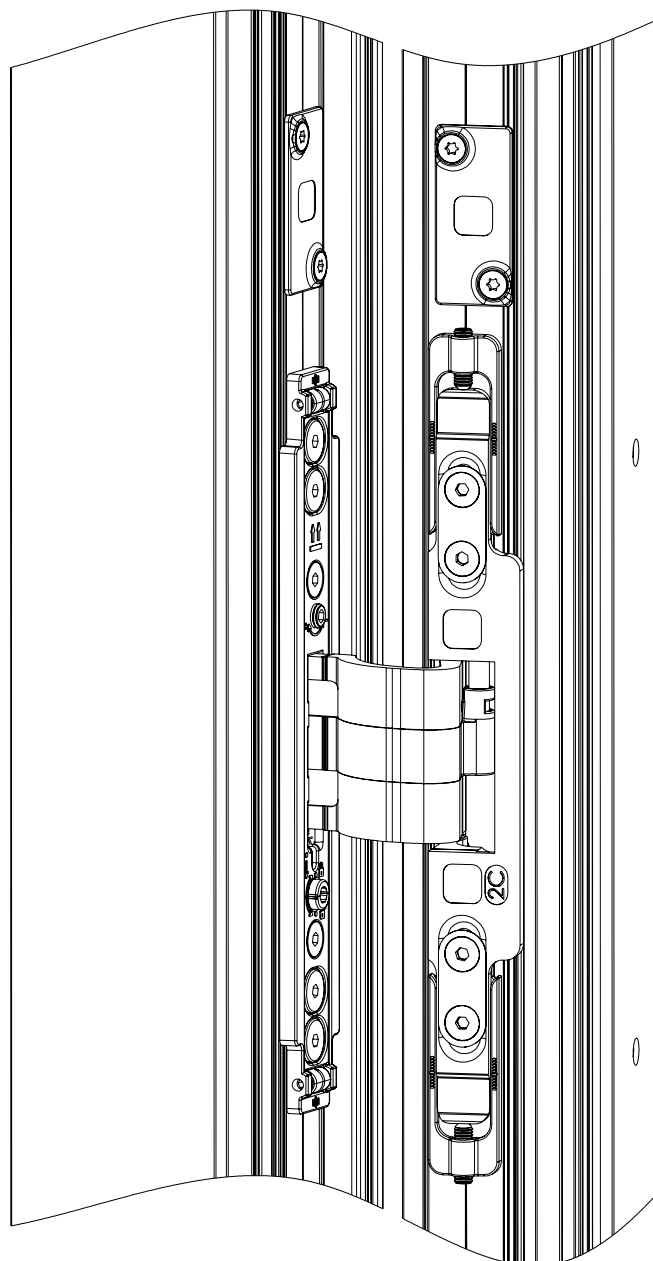


MONTAŻ W OŚCIEŻNICY:
INSTALLATION IN THE DOOR FRAME:
MONTAGE IM TÜRRAHMEN:

OŚCIEŻNICA
DOOR FRAME
TÜRRAHMEN

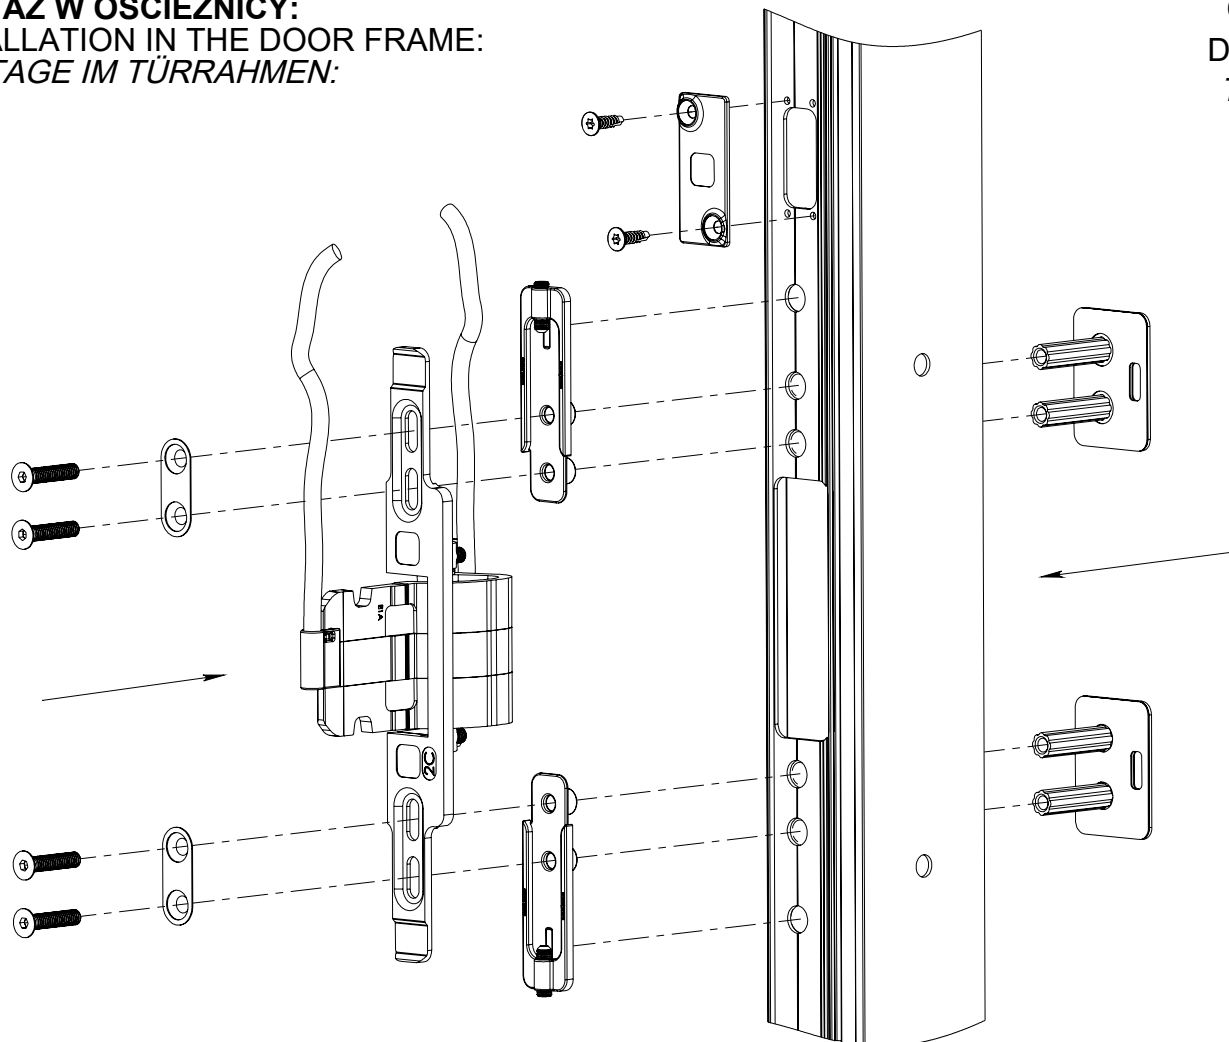


1

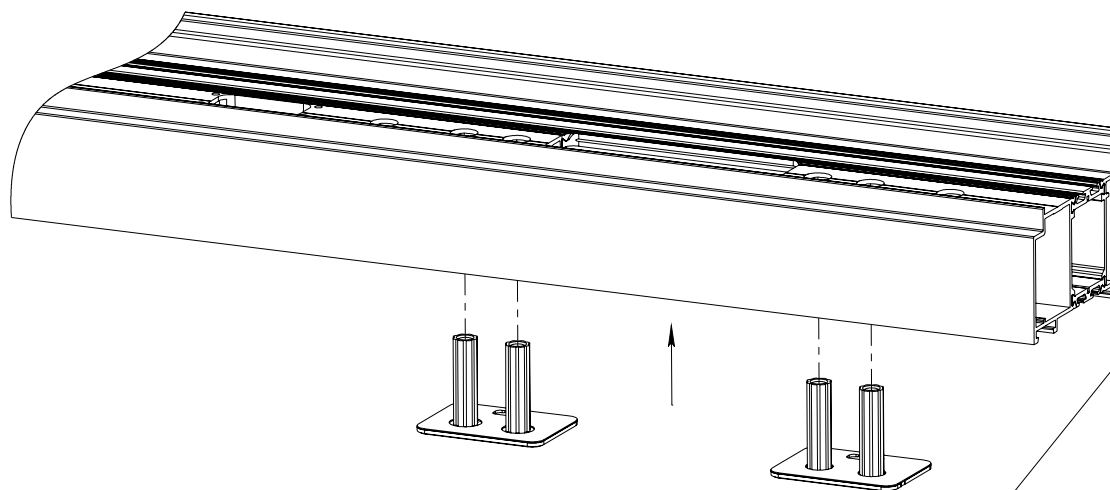


2


2b

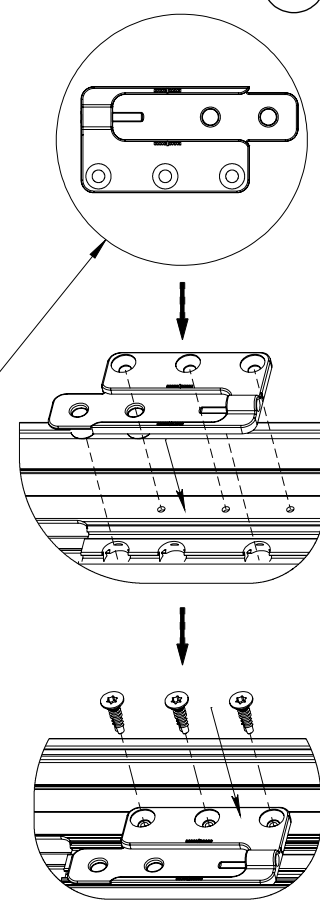


3

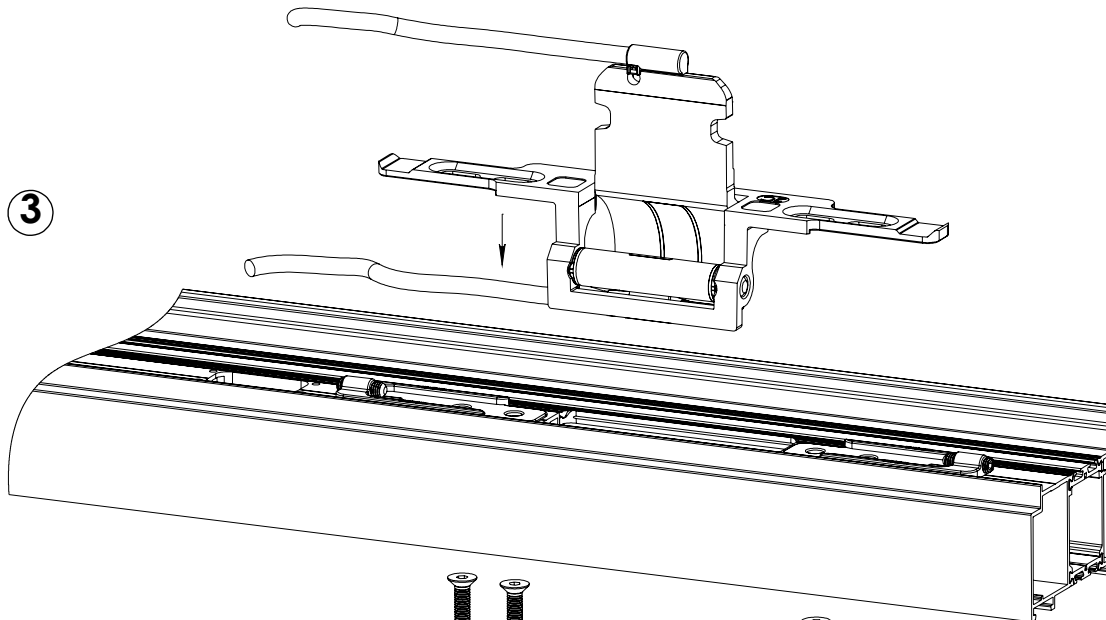

4

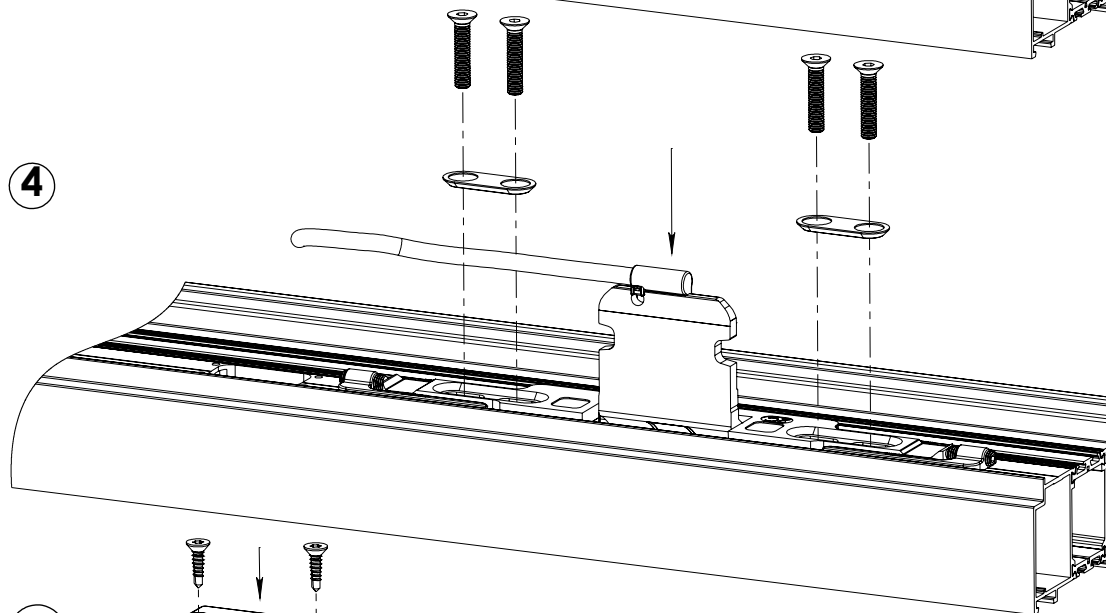


5*

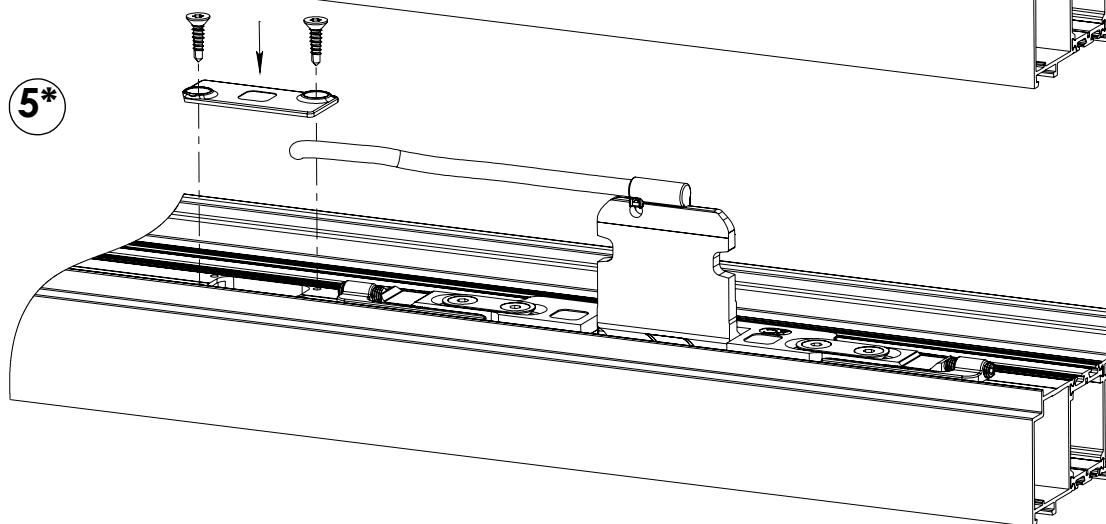


RODZAJ KLUCZA I SIŁA PRZYKRĘCANIA
KEY TYPE AND THE TORQUE
SCHLÜSSEL TYP UND ANZUGSDREHMOMENT

Pozycja "0" regulacji
 The "0" position of the adjustment
 „0“-Stellung der Verstellung

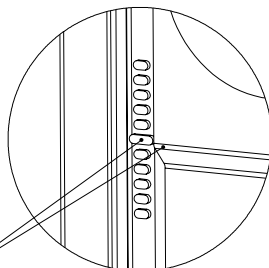

4 x M6 imbus 4: 4-6Nm

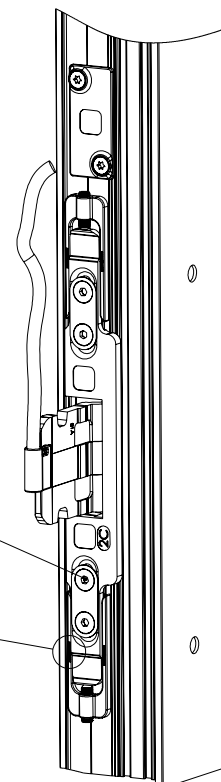

* OTWÓR REWIZYJNY | INSPECTION HOLE | INSPEKTIONSBOHRUNG

Przed przykręceniem maskownicy kanału przewodu należy sprawdzić dodatkowe informacje - str. 8/8.


Before the cable duct cover montage check additional info - page 8/8.

Prüfen Sie vor der Montage der Kabelkanalabdeckung die zusätzlichen Informationen - Seite 8/8.




MONTAŻ W SKRZYDLE DRZWIOWYM:
INSTALLATION IN A DOOR LEAF:
EINBAU IN EIN TÜRBLATT:

SKRZYDŁO DRZWIOWE
DOOR LEAF
TÜRBLATT

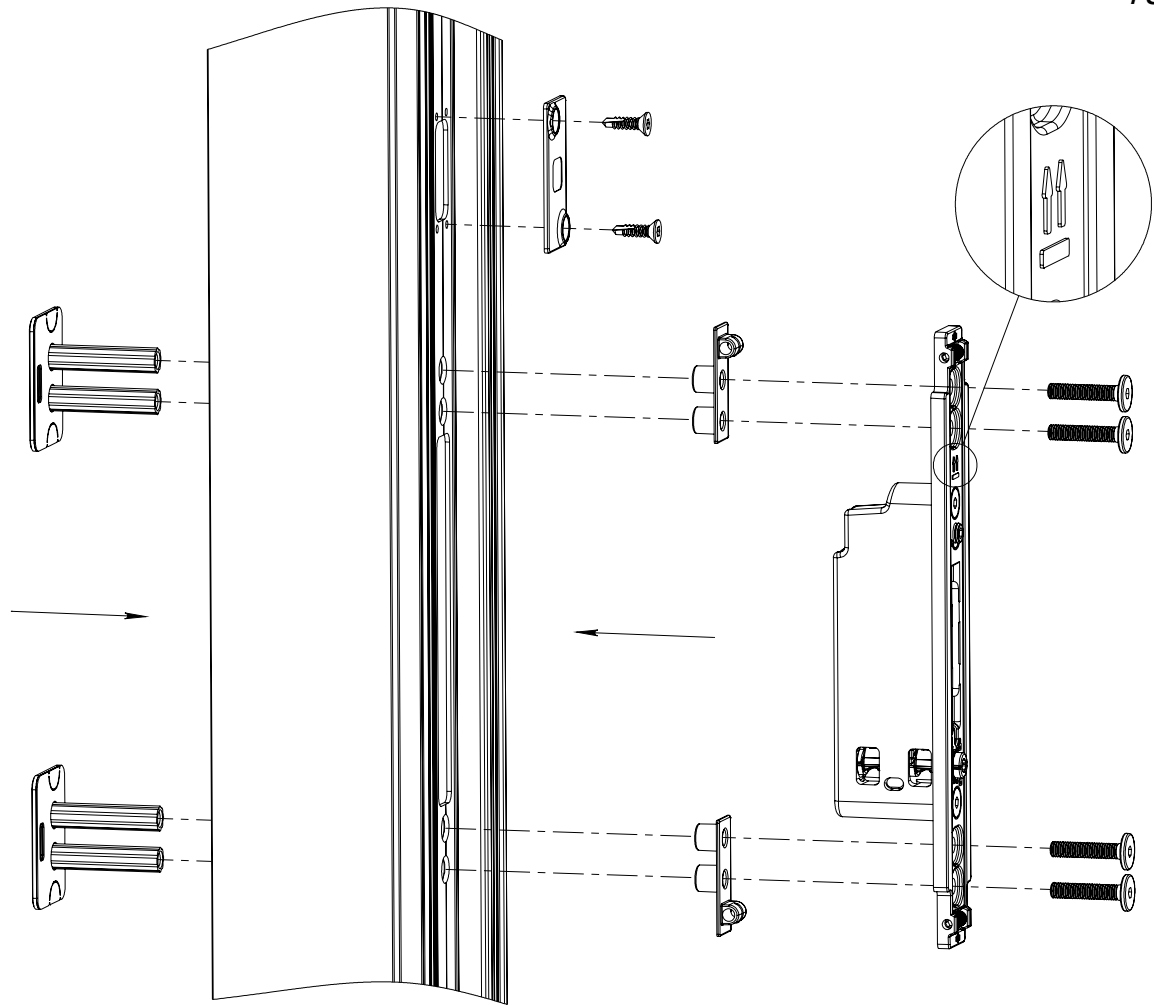


DO GÓRY
UP
HOCH

1

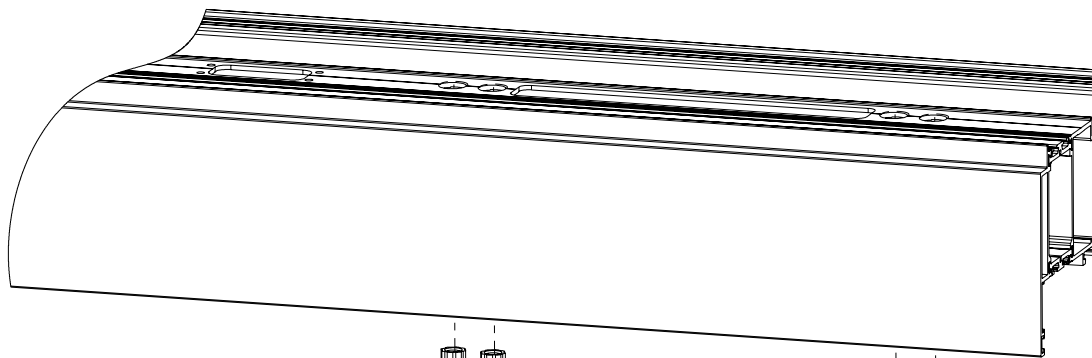


WAŻNE! Pozycja śrub dociskowych
IMPORTANT! Set screw position
WICHTIG! Passen Sie die Position der Schraube an


2

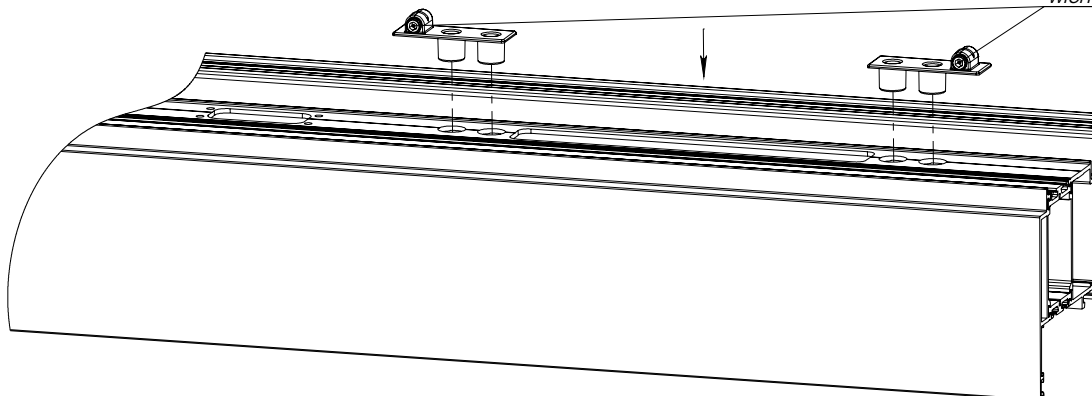



3

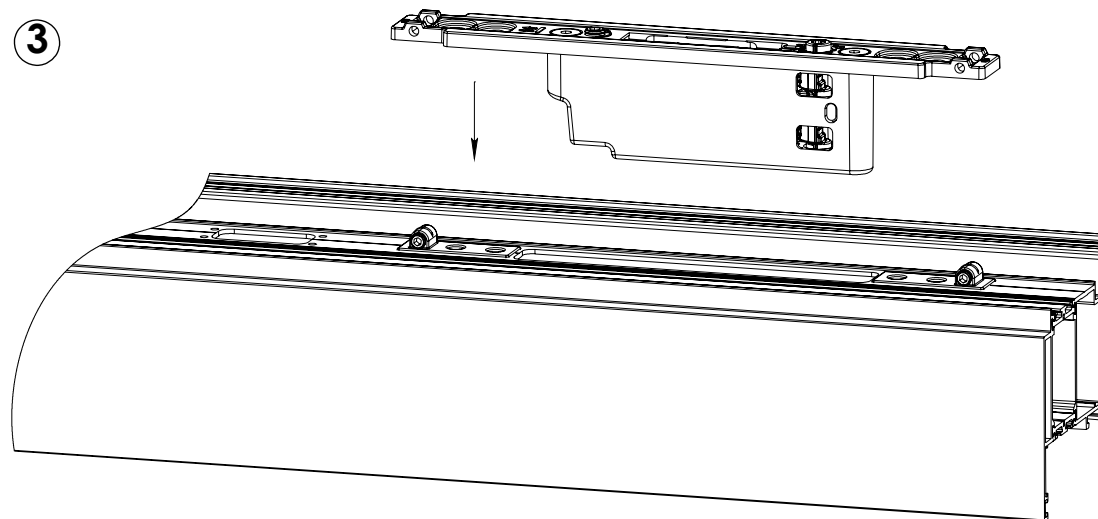

4

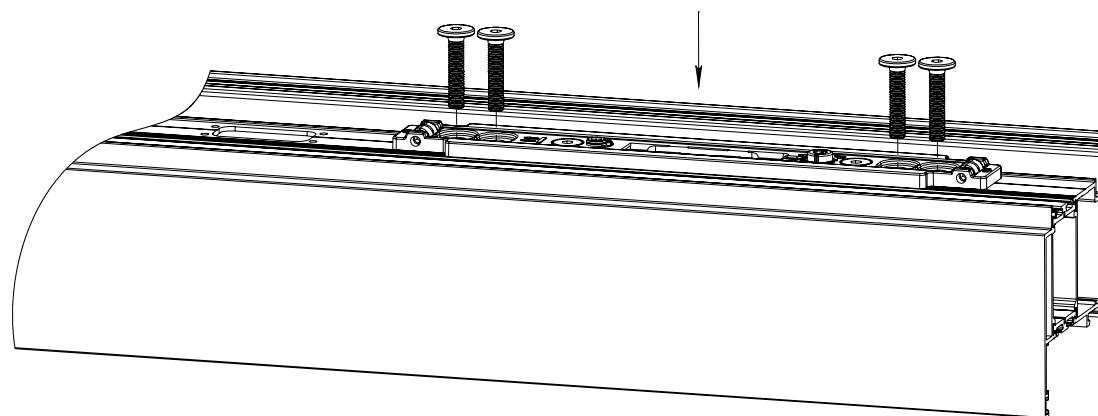


5*

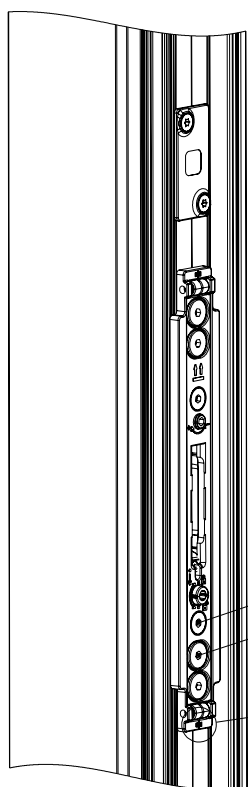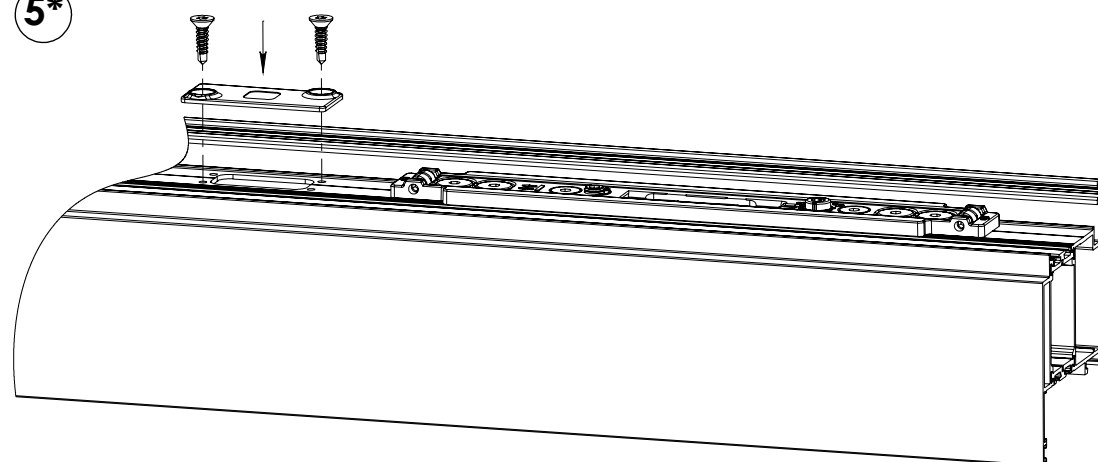

RODZAJ KLUCZA I SIŁA PRZYKRĘCANIA
KEY TYPE AND THE TORQUE
SCHLÜSSEL TYP UND ANZUGSDREHMOMENT

2 x M6 imbus 4: 4-6Nm
 4 x M6 imbus 4: 4-6Nm

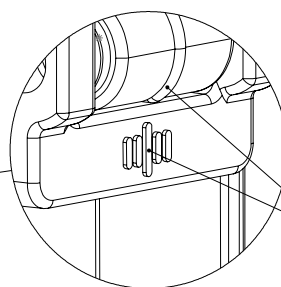

Pozycja "0" regulacji
 The "0" position of the adjustment
 „0“-Stellung der Verstellung

* OTWÓR REWIZYJNY | INSPECTION HOLE | INSPEKTIONSBOHRUNG

Przed przykręceniem maskownicy kanału przewodu należy sprawdzić dodatkowe informacje - str. 8/8.



Before the cable duct cover montage check additional info - page 8/8.

Prüfen Sie vor der Montage der Kabelkanalabdeckung die zusätzlichen Informationen - Seite 8/8.





MONTAŻ KOŃCOWY SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ:
FINAL ASSEMBLY OF THE LEAF WITH THE FRAME:
ENDMONTAGE DES FLÜGELS MIT DEM RAHMEN:


1

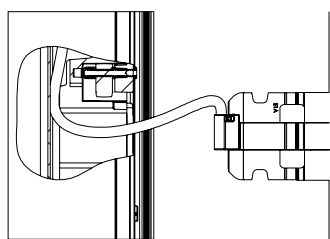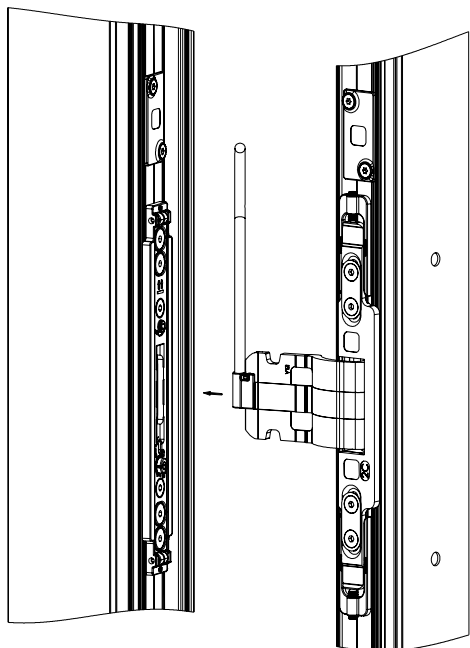

2

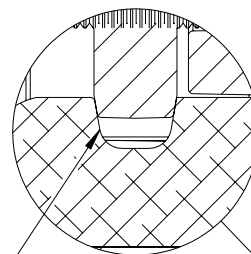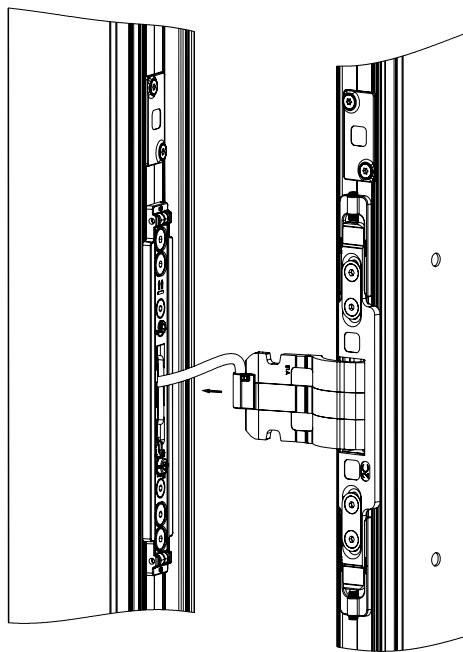

CLICK

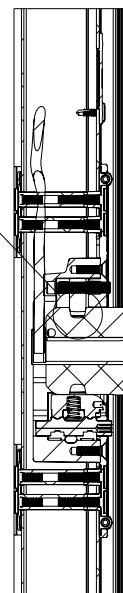


Regulować krótszą częścią imbusa aby nie porysować profilu.


Regulate the shorter part. Allen wrench to avoid scratching profile.

Regulieren Sie den kürzeren Teil. Imbusschlüssel um Kratzer zu vermeiden Profil.

BLOKADA
 BLOCKADE
 BLOCKADE

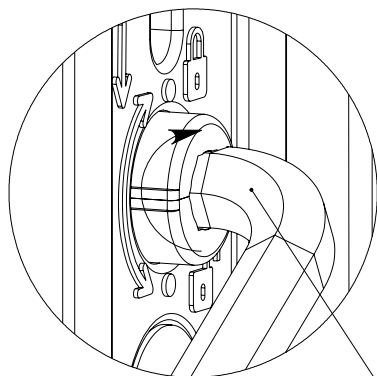


Specialny imbus
 Special imbus
 Spezielles imbus

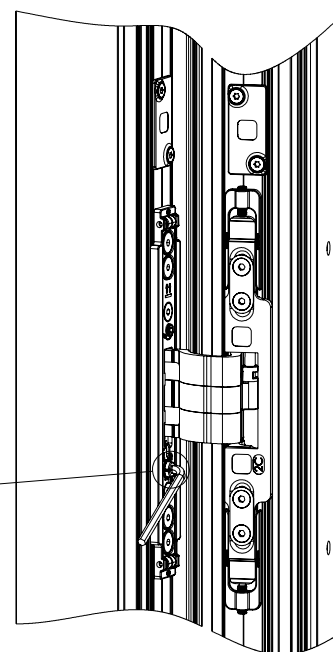


INSTRUKCJA DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO ZAWIASU UKRYTEGO "WU1R E" ELECTRO
INSTRUCTIONS FOR DISASSEMBLING THE DOOR LEAF HIDDEN HINGE "WU1R E" ELECTRO
ANLEITUNG ZUR DEMONTAGE DES TÜRBLATTS VERDECKTES SCHARNIER „WU1R E“ ELECTRO

1

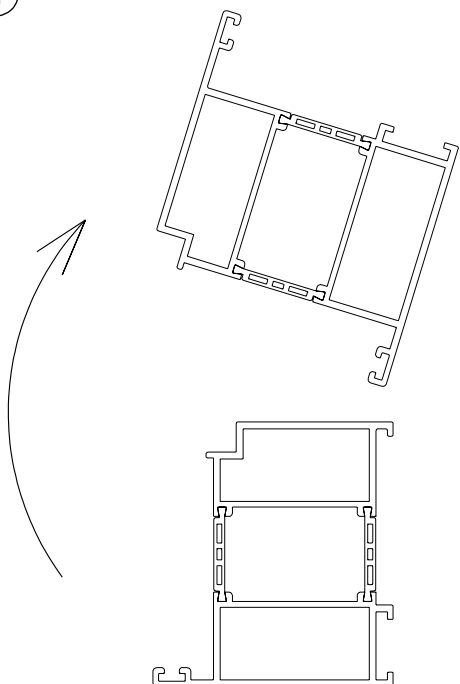


ODBLOKUJ
UNLOCK
ENTSPERREN

2

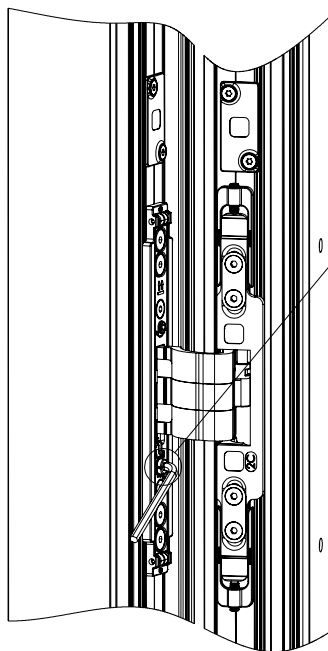


Specialny imbus
Special imbus
Spezielles imbus

3

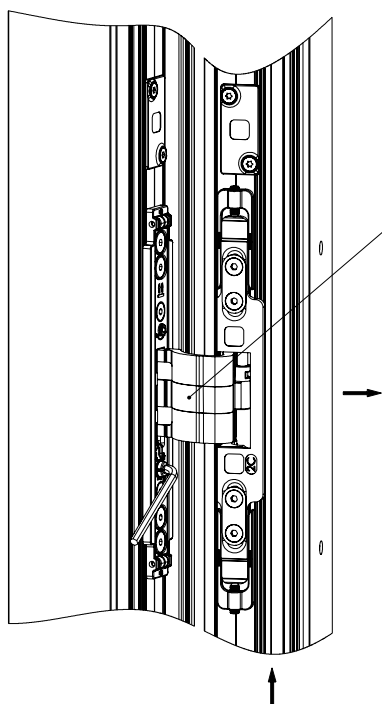

UNIEŚ I WYSUŃ
LIFT AND REMOVE
HEBEN UND ENTFERNEN


4

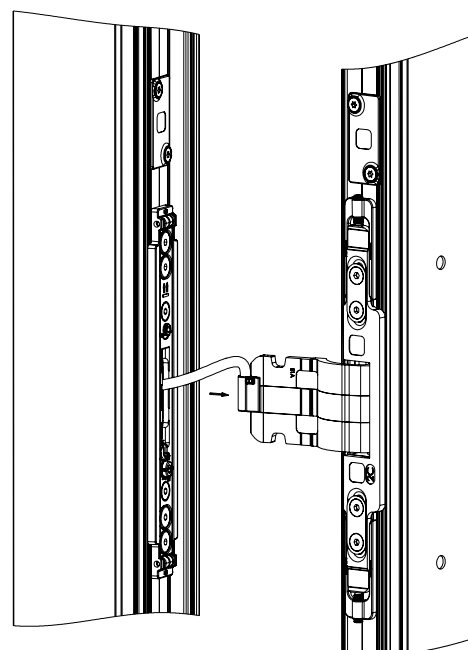

DODATKOWE INFORMACJE

ADDITIONAL INFO


WEITERE INFORMATIONEN

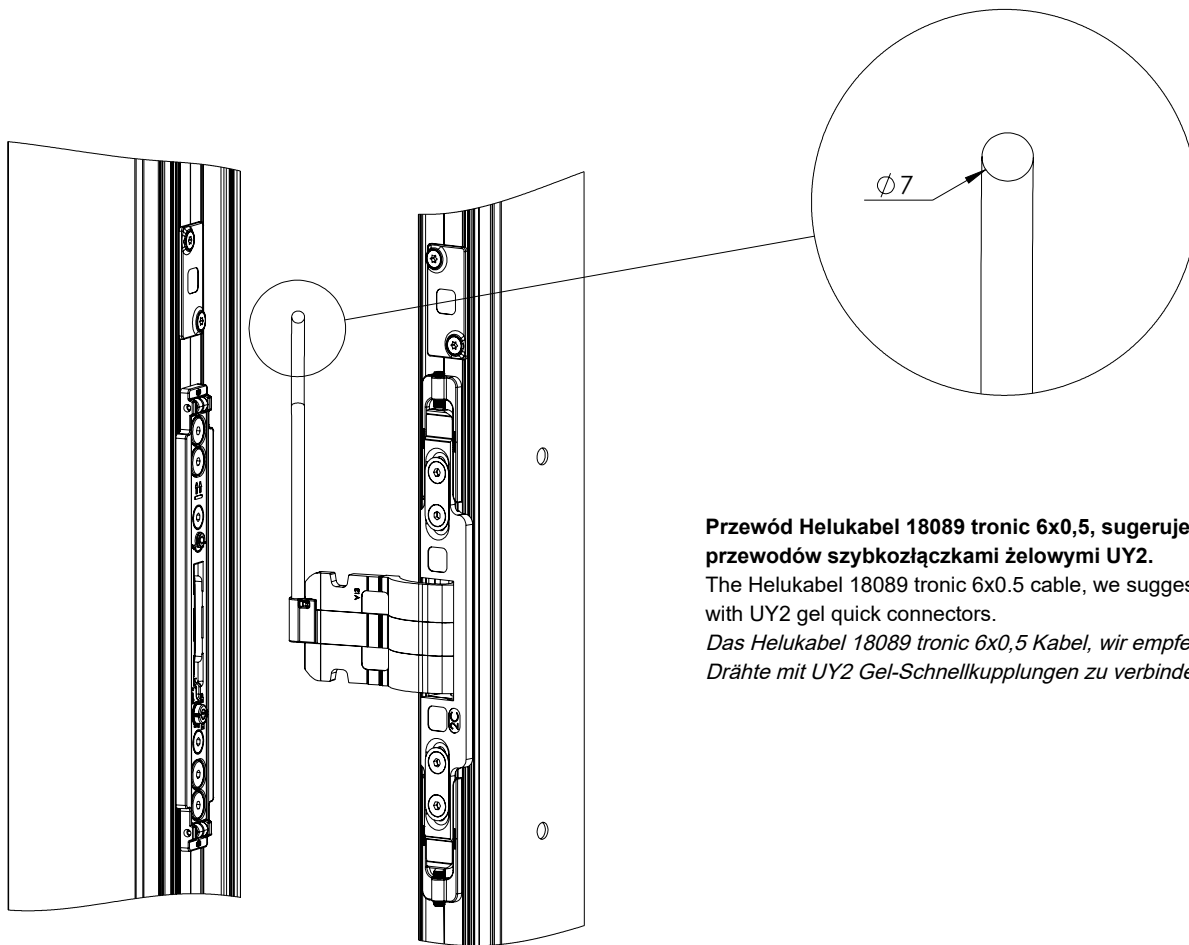

Przewód Helukabel 18089 tronic 6x0,5, sugerujemy połączenie przewodów szybkozłączkami żelowymi UY2.

The Helukabel 18089 tronic 6x0.5 cable, we suggest connecting the wires with UY2 gel quick connectors.

Das Helukabel 18089 tronic 6x0,5 Kabel, wir empfehlen, die verbindend Drähte mit UY2 Gel-Schnellkupplungen zu verbinden.

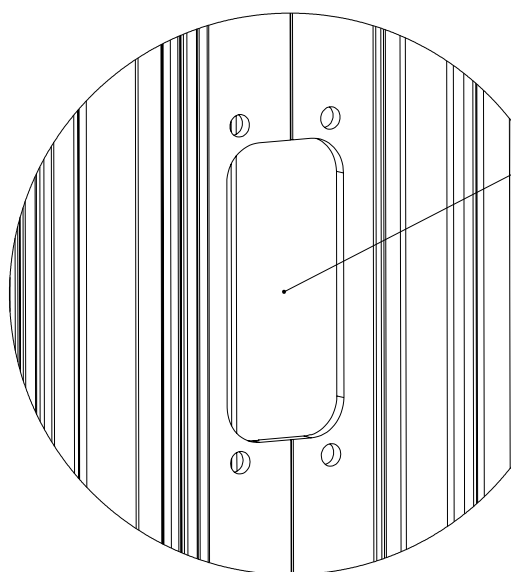

***OTWÓR REWIZYJNY | INSPECTION HOLE | INSPEKTIONSBOHRUNG**

Otwór rewizyjny służący do połączenia przewodów.

Inspection hole for connecting wires.

Inspektionsbohrung für Anschlussdrähte.